

Wartung und Service					
Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten	Kosten	Produktbezog. Werkstattaufenthalt	Ausfallzeit
Mercedes-Benz Actros (TE-ST 776)					
5/14/14	38.043	Telematik ohne Funktion, Update-Versuch fehlgeschlagen; Verbau Start-Stopp-System	Garantie		
6/3/14	45.280	Telematik weiterhin ohne Funktion, zweiter Versuch, Update aufzuspielen, ebenfalls ohne Erfolg; daher wurde entschieden, ein neues Steuergerät auf Garantie zu bestellen	Garantie		-
6/20/14	50.708	Neues Steuergerät für die Telematik verbaut	Garantie		
MAN TGX (TE-ST 778)					
3/17/14	17.750	Diverse Fehlermeldung durch Montage der Sat-Anlage Dach; Einbau Alarmanlage, Fehlermeldungen beseitigt	305.86		
4/30/14	37.002	Fahrtenschreiberprüfung durchgeführt, da Plombe verloren oder im Zuge Originalabnahme nicht angebracht	135.00		1 Tag
		Mautgerät Frankreich installiert	136.50		
		Streuscheibe Zusatzscheinwerfer erneuert	78.59		
		Seitenmarkierungsleuchte links gebrochen	129.45		
8/2/14	71.816	Lichtmaschine erneuert (Rückruf durch MAN), Kundensondermodul auslesen und löschen; Steuergerät Getriebesteller/Schaltmodul für Astronic prüfen und befunden, Steuergerät elektronisches Brems-system prüfen; Kabelstrang Scheinwerfer umbauen	Garantie	x	
Iveco Stralis Hi-Way (TE-ST 779)					
3/7/14	10.380	Kraftstoffverbrauch zu hoch, Motor neu eingestellt, Schrauben Hinterachse (Rückruf durch Iveco), Fehlermeldung keine Batterieladung prüfen	Garantie	x	1Tag
4/5/14	21.276	Standheizung ohne Funktion: konnte nicht erledigt werden, da keine Teile verfügbar, Niveauregulierung MW prüfen	Garantie	x	
5/6/14	32.470	Standheizung getauscht	Garantie	x	
Volvo FH (TE-ST 780)					
2/11/14	10.380	Teile von Auspuff lose	Garantie	x	1 Tag
4/9/14	26.786	Steuergerät für Telematik erneuert und programmiert	Garantie		
5/19/14	25.583	Flaschenhalter nachgerüstet, Arbeitsscheinwerfer umprogrammiert, Halter für Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach montiert	287.18		
Scania R (TE-ST 781)					
4/12/14	21.920	Anzeige Motorstörung, keine Leistung		x	1 Tag
4/14/14	22.192	Unruhigen Motorlauf prüfen und instandsetzen, Ventil der Hochdruckpumpe wurde getauscht R-Wartung durchführen	Garantie	x	
4/17/14	23.563	Erneut Anzeige Motorstörung, keine Leistung, Motor während der Fahrt aus. Service durch Service-Fahrzeug, fahrbereit gemacht und Fahrt zu Scania Fuhrmann, Erharting; Sensor gewechselt und Anzeige gelöscht	Garantie	x	
4/22/14	23.898	Motorstörung in Münchberg, Fahrt zu Scania Lauterbach, Berg, daraufhin Austausch Kraftstoffpumpe, danach Fehler behoben; Auto zieht besser als beim Teststart (laut Fahrer)	Garantie	x	
5/21/14	34.485	Luftverlust im Rahmen lokalisieren und beseitigen	Garantie	x	
6/2/14	38.519	Rücklichtkappen links erneuert, rechts die komplette Leuchte erneuert	194.49		
7/4/14	51.677	Rückleuchte rechts hinten erneuert, Kabelhalterung erneuert	145.13		
7/29/14	60.319	S-Wartung durchgeführt	533.63		
Renault T (TE-ST 782)					
2/19/14	2.412	Fahrtenschreiberprüfung, Liftachse geht zu früh runter	-	x	2 Tage
5/7/14	30.365	Fehlermeldung „air production, reduced mode“, Weiterfahrt nach Renault Frechen, dort ausgelesen (Auslesegerät anderswo nicht vorhanden)	-	x	
5/14/14	37.024	Scheibenwischer defekt, Renault Frechen angerufen. Auf telefonischen Rat Batterien abgeklemmt, Sicherung aus/an, wieder anklennen, funktioniert wieder	-	x	
5/23/14	43.947	Wischerblättersatz neu	44.54		
8/2/14	65.200	Kühlschrank kühlt zu stark, Ersatzkühlschrank momentan nicht lieferbar	Garantie	x	
		12-Volt-Steckdose geprüft, abgezogenes Kabel wieder angeschlossen	61.50		
8/11/14	73.875	Fahrzeug lässt sich nicht schalten, in Le Mans stehen geblieben; Schaltstockhebel wurde vor Ort ausgetauscht (Ersatzteil aus Neufahrzeug eines anderen Kunden entnommen, da Teil nicht lieferbar)	Garantie	x	
DAF XF (TE-ST 783)					
2/19/14	2.500	Unfallschaden instandgesetzt, Stoßstange vorne rechts erneuert, Scheinwerfer erneuert, Einstieg rechts erneuert, Teile beilackiert	1.121.42		2 Tage
3/12/14	9.587	Kraftstoffbeh. demontiert und Kraftstoffsys. gereinigt. Es befanden sich Aluspäne im System	1.036.00		
3/17/14	10.808	Hydraulikölleitung defekt			
3/18/14	11.533	Hydrauliköldrücke geprüft	63.73		
5/21/14	35.880	Rücklicht links erneuert und Halter gerichtet, Kotflügel/Spritzschutz links erneuert	189.06		
6/17/14	45.766	Kontrolle Batterien (schwächen); Rückruf Hitzeblech Katalysator; Teil muss bestellt werden, beide Batterien getauscht; Lenkung überprüft (schwergängig im Roll-Modus); Windabweiser abgedichtet	Garantie	x	
7/15/14	54.799	EAS Hitzeschild nachträglich verbaut (Rückruf durch DAF) und Halterung Vorderachse Bremsleitung Abstand Bremsschlauch zu Reifen eingestellt	Garantie	x	